

Problem mit dezentraler E/A bei @250

Wenn es bei der Migration einer A350/A250 auf @250 ein Problem mit der Ankopplung dezentraler E/A-Baugruppen gibt, prüfen Sie bitte die Firmware-Version der in den Erweiterungsbaugruppenträgern bestückten DEA-Baugruppen.

Generell wird von der neuen ALU5xx nur die DEA 106 unterstützt. Diese sollte den Firmware-Index 20 haben (kann vom Beschriftungsschild des EPROMS auf der DEA abgelesen werden). Bei älteren Versionen kann es zu Fehlern beim E/A-Datenaustausch kommen. Der OHP ist es nicht möglich alle älteren DEA106 Firmware-Versionen einem Systemtest zu unterziehen, deshalb kann keine konkrete Aussage zu den einzelnen Versionen gemacht werden.

EPROMS mit der Beschriftung "DEA105 Software Bitbus 042.217453.08" (Änderungsindex 08) müssen auf jeden Fall ausgetauscht werden. Dies gilt auch für Versionen mit einem Index kleiner 08.

Sollte Ihre DEA 106 eine ältere Firmware-Version haben und es zu Problemen beim E/A-Datenaustausch kommen, wenden Sie sich an die OHP - Kundenbetreuung um ein Update zu erhalten.